

S/N CB0055056	資料の出典(資料名、著者、巻、号、頁など) 鳥羽和宏:石油学会第32回装置研究討論会 p55(2001)		本資料の 作成者名 橋本哲之祐
整理番号 HS- 402	資料のタイトル 高温硫化物腐食に及ぼす炭素鋼中の Si 含有量の影響		
失敗事例のタイトル 流速の影響を受けやすい高温硫化物腐食は直管部で起こりやすいことがある			一次原因(材料要素) 全面腐食
機種 常圧精留塔	部品 配管	材料 STPG370 炭素鋼	概略の寸法
<p>損傷発生時の状況</p> <p>常圧蒸留装置主精留塔から抜き出される重質軽油配管が温度 338℃、圧力 0.09MPa で運転中、腐食が急激に激しくなった。同じ炭素鋼でもエルボはパイプよりも腐食が軽微であった。硫化鉄被膜が部分的に剥離しており、その部位の滑らかな均一減肉が激しい。</p>			
<p>調査内容とその結果</p> <p>腐食部近傍の付着物の分析結果、Fe、S が検出され、硫化物が主成分。EDX で、強固に固着したスケールからのみ Si、Al、Ca、O が検出された。</p> <p>原油中の全酸価は 0.2mg-KOH 以下でナフテン酸腐食が問題となる 0.5mg-KOH より低い。また流速は 0.6m/s 以下である。</p>			
<p>損傷発生のシナリオ</p> <p>隣接するパイプ側の方が減肉量が多い。この原因は、鋼中に含有される Si 量に依存し、エルボでは Si 含有量の高い材料が使用されていたため減肉が小さかった。</p>			
<p>対策(損傷発生時にとられた対策あるいは現在とるべきと考えられる対策)</p> <p>炭素鋼中の Si 含有量が高温硫化物腐食の耐食性に有効である。</p> <p>高温硫化物腐食環境が苛酷になった場合、腐食率が增大するのはまずパイプである。このため流れの影響を受けやすいエルボだけでなくパイプも検査する必要がある。</p>			
<p>教訓</p> <p>流速の影響を受けやすい高温硫化物腐食はエルボだけでなく隣接の直管部も検査する対象とすべきである。</p>			
<p>備考</p> <p>高温硫化物腐食は 260℃～540℃の範囲において、様々な硫黄化合物によって引き起こされる。流速の影響を受けやすく鋼材中の Cr 含有量が増加すると安定なスケールが生成し耐食性が高い。温度、硫黄濃度と共に腐食が増大する。油中の全硫黄濃度だけでなく、油種によって硫化水素の発生のしやすさが異なり腐食率がかわる。</p>			
失敗の主要因		誰が判断した結果生じた失敗と考えられるか	
チェックボックス(○を記入:複数可)		チェックボックス(直接作業者の場合○、監督者の場合△を記入)	
	当時の技術レベルでは不可抗力		設計者
○	情報伝達不備・不足		製作者 / 建設担当者
	担当者不勉強/教育不十分/意識不足	△	検査者
	指示ミス		使用者
	うっかり、ぼんやり		メンテナンス者
	その他		その他

腐食箇所の仕様

材質:STPG370(炭素鋼)

運転温度/圧力:338°C/ 0.09MPa

内部流体:HGO(重質軽油)

全硫黄濃度2.3%

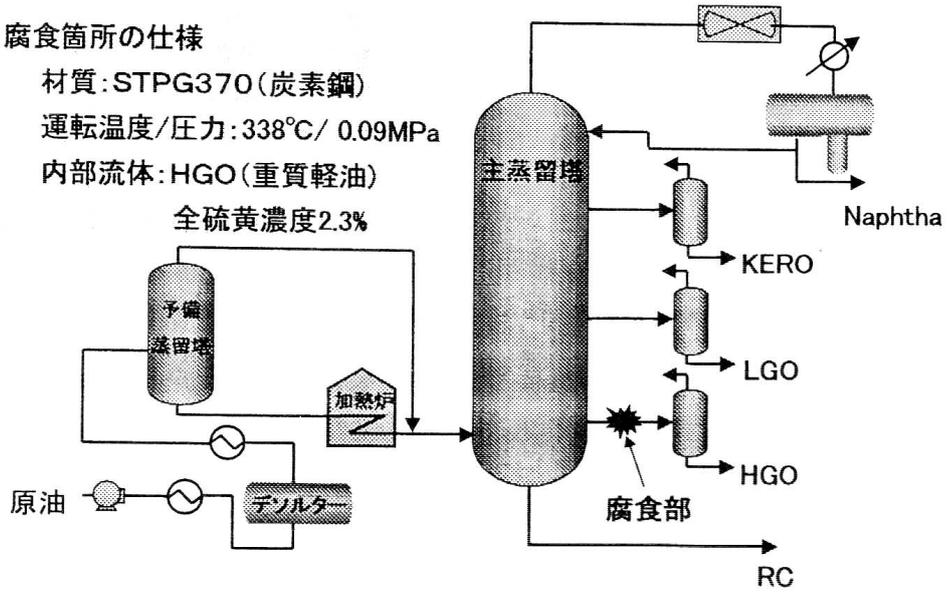


図1 常圧蒸留装置主蒸留塔周りの概略フロー

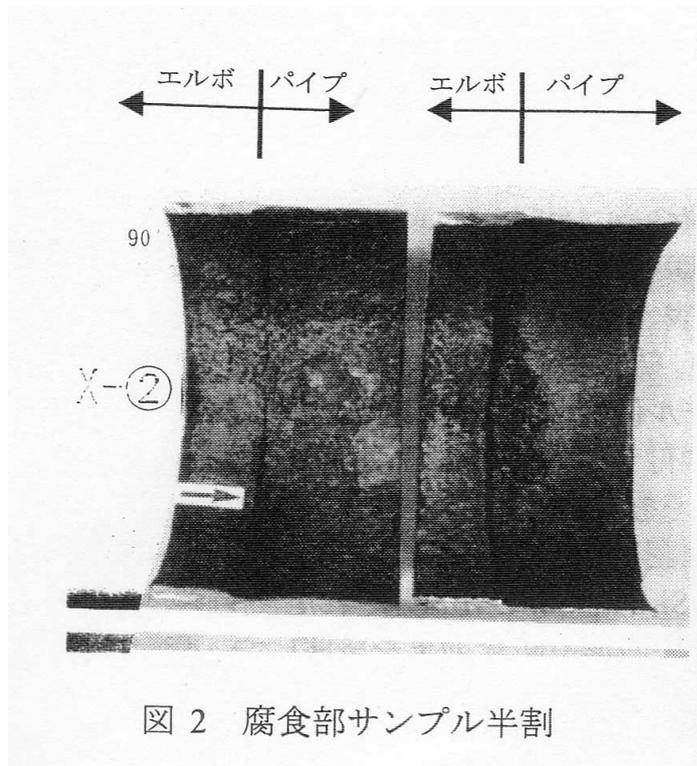


図2 腐食部サンプル半割

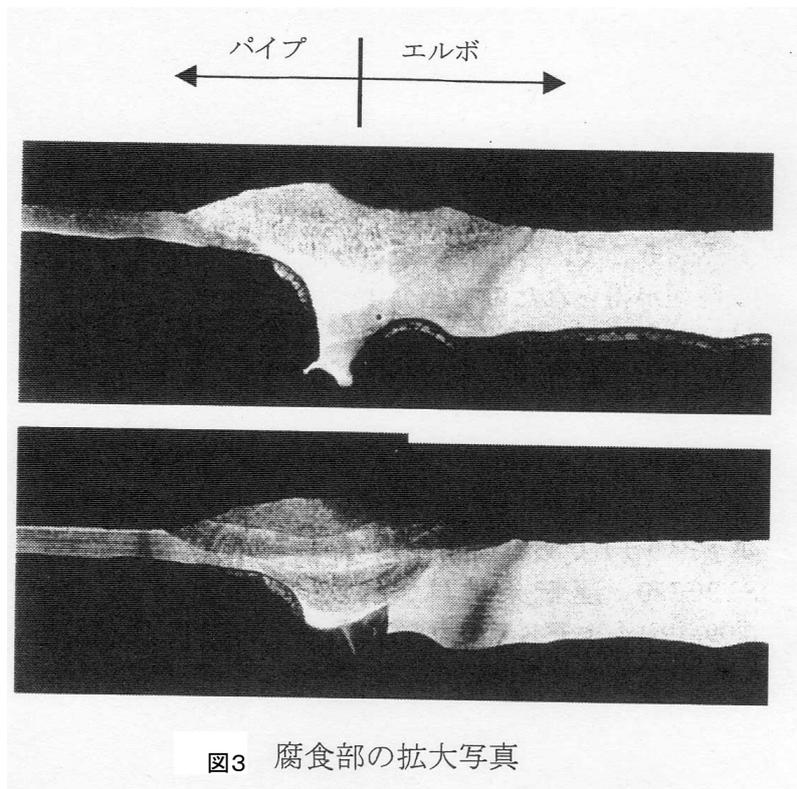


図3 腐食部の拡大写真

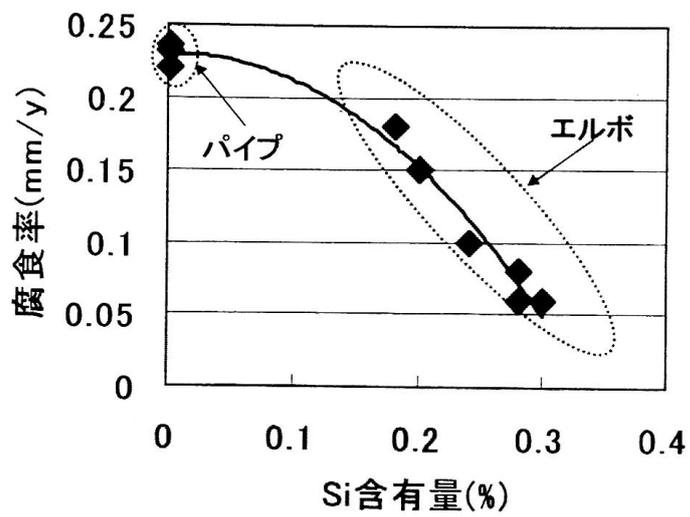


図4 Si含有量と腐食率の相関